

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel Herrero Fecha: 10/5/2018	Rev. por Daniel Herrero. Fecha: 12/05/2018	Versión: 0 Rectificada: NO
--	---	-------------------------------

INFORME DE OBSERVACIONES

Lugar	Centro Logístico Avellaneda, Rivadavia 535 Piñeiro, Avellaneda - Prov. de Buenos Aires
Tema	Observar las condiciones generales de Higiene y Seguridad
Fecha y hora	08/05/18 - 10:00 a 13:50 hs

Miembros participantes

Nombre	Área	Asistió
Daniel Herrero	CePETel Secretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg	✓
Daniel Prata	CePETel - Comisión de Hig y Seg	✓
Luis Costa	CePETel Secretario Gremial	✓

Principales temas observados:

Edificio Centro Logístico Avellaneda

Comentarios Generales

Se realizó la visita de la Comisión de Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del Sindicato CePETel al citado establecimiento, con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad, limitando su alcance lo que surgió de una simple inspección ocular en la recorrida en el mismo.

No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes y rociadores) ni el estado de los extintores portátiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilación mecánica y/o aire acondicionado de confort.

El predio cuenta con:

- una entrada principal ubicada sobre la avenida Rivadavia 535
- una entrada sobre la calle Tierra del Fuego donde se ubica el acceso a vehículos particulares y de carga.
- Estacionamiento

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo		
Prep. por: Daniel Prata/Daniel Herrero Fecha: 10/5/2018	Rev. por Daniel Herrero. Fecha: 12/05/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

d) Una nave principal que es el objeto de la visita.

En el establecimiento se desarrollan tareas logísticas – administrativas para los materiales ingresados a dicho depósito. El edificio cuenta con depósito para materiales y oficinas, estas últimas están ubicadas en la planta alta (cuenta solo con dos plantas y azotea).

Dentro de la nave principal se recorrió únicamente la planta alta a la que se se accede por la escalera ubicada en el hall de entrada. No se recorrieron las instalaciones de planta baja.

El edificio cuenta con un montacargas que conduce la planta baja con la alta.

Como medios de escape existen:

- a) Una escalera principal que se accede desde el hall de entrada al edificio o nave principal.
- b) Una escalera ubicada detrás del sector Centro Logístico que comunica la planta alta con el depósito ubicado en planta baja.
- c) Una escalera ubicada del lado calle José María Freire que comunica la planta alta con el depósito ubicado en planta baja.
- d) Una escalera externa que comunica el Laboratorio de Calidad hacia un sendero interno del establecimiento (lado calle José María Freire).

Por otra parte como resumen y conclusiones respecto al edificio podemos citar los siguientes ítems:

- 1- Se observó la presencia de planos de evacuación y su señalización respectiva.
- 2- Se observó la presencia de extintores ABC portátiles ubicados en sus correspondientes soportes y debidamente señalizados al igual que red de incendio fija (nichos hidrantes y rociadores), a excepción del sector Administración de Stock donde los **extintores están ubicados en el piso sin su soporte y señalización correspondiente.**
- 3- Las oficinas carecen de iluminación y ventilación natural.
- 4- No se verificó el funcionamiento de alarma y altavoces de evacuación en la emergencia.
- 5- Existen los medios de escape constituidos por las escaleras indicadas anteriormente.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo		
Prep. por: Daniel Prata/Daniel Herrero Fecha: 10/5/2018	Rev. por Daniel Herrero. Fecha: 12/05/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

- 6- El edificio no cuenta con posta médica.
- 7- No se verificó el funcionamiento de la alarma y altavoces de evacuación en la emergencia.
- 8- Se observa que las **escaleras no están demarcadas** en los escalones de inicio y fin de cada tramo.

Las oficinas de planta alta y el laboratorio se encuentran ubicados en torno al perímetro de la nave y son accedidas por medio de un pasillo – el cual posee extintores móviles ABC y nichos hidrantes a lo largo de su extensión- que comunica las distintas dependencias entre sí, los sanitarios, y el comedor con las escaleras señaladas anteriormente. En particular, se distinguen:


- Oficina de la Dirección y Sector Administración Económica: se compone de 7 puestos de trabajo, 2 oficinas chicas y una oficina grande que resulta el despacho del Director. Se aprecia la existencia de un botiquín de primeros auxilios y un matafuegos ABC.
- Sector Administración de Stock: se compone de 54 puestos de trabajo y 2 salas de reuniones. Se aprecia la existencia de **2 matafuegos ABC ubicados incorrectamente en el suelo.**
- Sector Centro Logístico: se compone de 30 puestos de trabajo y una sala de reuniones. Se aprecia la existencia de 3 matafuegos ABC.
- Sanitarios masculinos:
 - Baño y vestuario compuesto de 6 lavabos, 5 orinales, 4 inodoros y 5 duchas. Se observa la **ausencia de piso antideslizable**, la presencia de humedad en el techo y la falta de cerámicos en un sector de la pared.
 - Baño compuesto de 3 lavabos y 2 inodoros.
- Sanitarios femeninos:
 - Baño y vestuario compuesto de 3 lavabos, 3 inodoros y 2 duchas. Se observa la **ausencia de piso antideslizable.**
 - Baño compuesto de 2 lavabos y 2 inodoros.
- Comedor del personal: presenta falta de mantenimiento caracterizado por **instalaciones eléctricas con riesgo eléctrico, goteras en el techo y mueble bajo mesada mal instalado.**
- Laboratorio de Calidad: se realizan pruebas de equipos, indumentaria del personal y de Elementos de Protección Personal, entre otras pruebas, mediante actividades desarrolladas en las salas de metrología, envejecimiento, metalografía, taller, etc. Se aprecia la existencia de campanas de extracción de partículas y demás contaminantes. En el momento de la visita no se estaban desarrollando ninguna de estas tareas. Se

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo		
Prep. por: Daniel Prata/Daniel Herrero Fecha: 10/5/2018	Rev. por Daniel Herrero. Fecha: 12/05/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

observa la presencia de 2 matafuegos ABC, botiquín de primeros auxilios y 3 salidas hacia el pasillo interno de la nave de las cuales una **permanece obstruida**.

- Azotea. Se accede por una escalera desde la planta alta. Junto a esta se encuentra el gimnasio y la sala de máquinas.

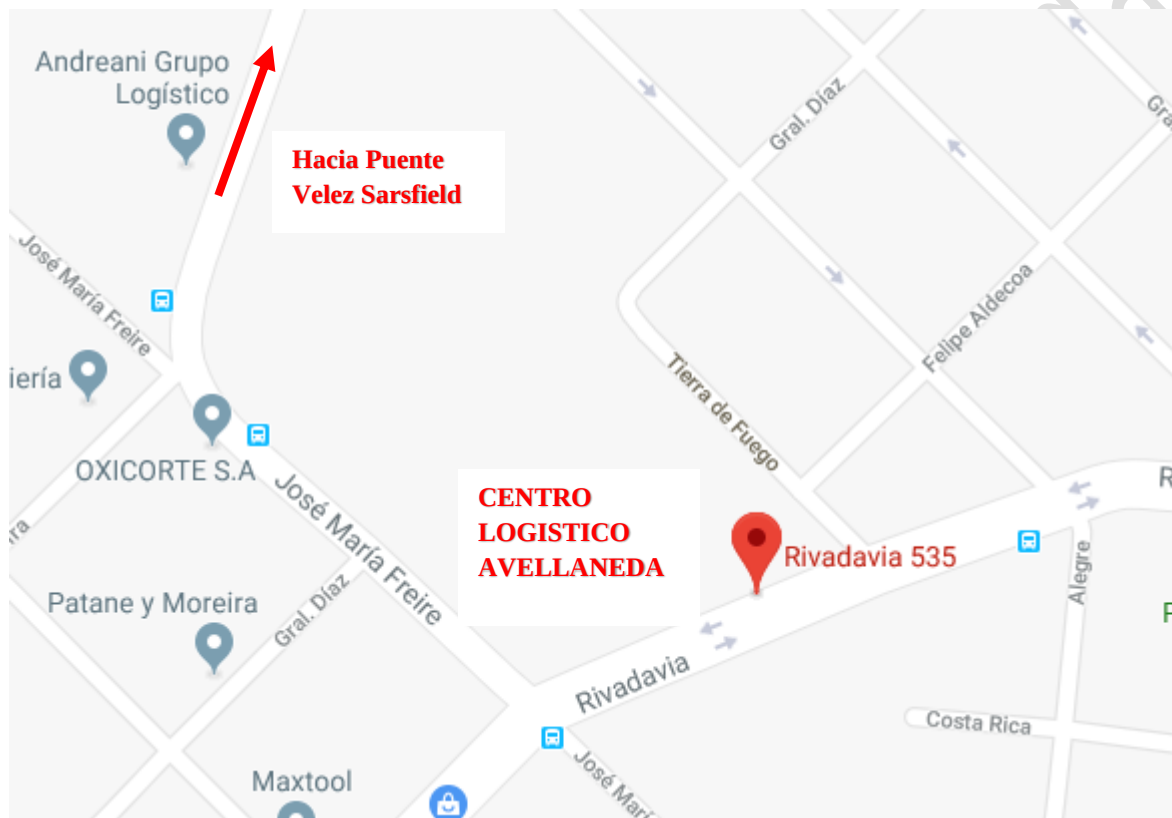


Ubicación

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo		
Prep. por: Daniel Prata/Daniel Herrero Fecha: 10/5/2018	Rev. por Daniel Herrero. Fecha: 12/05/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



(Izq) Vista ingreso por Rivadavia 535

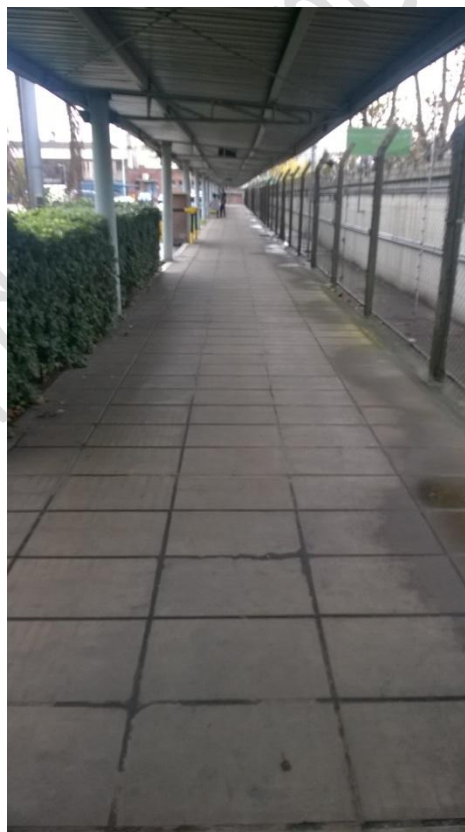

Pasillo externo que conduce desde la entrada a la nave principal

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018


Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Vista ingreso nave principal

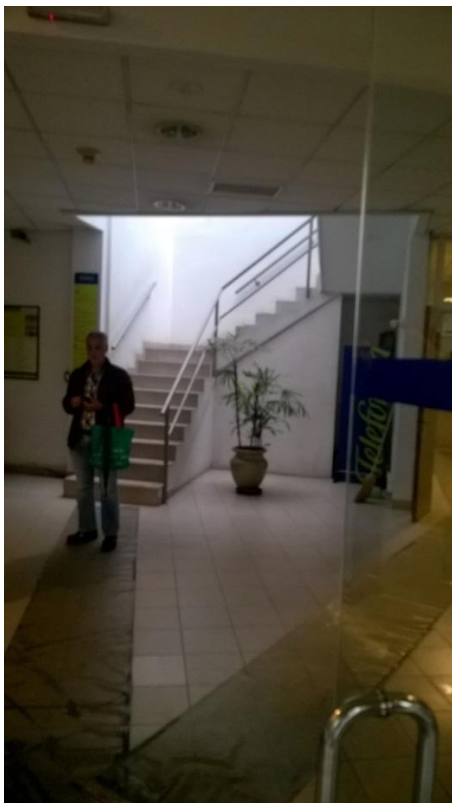

Vista hall ingreso nave principal (izq) – Maqueta del establecimiento


Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

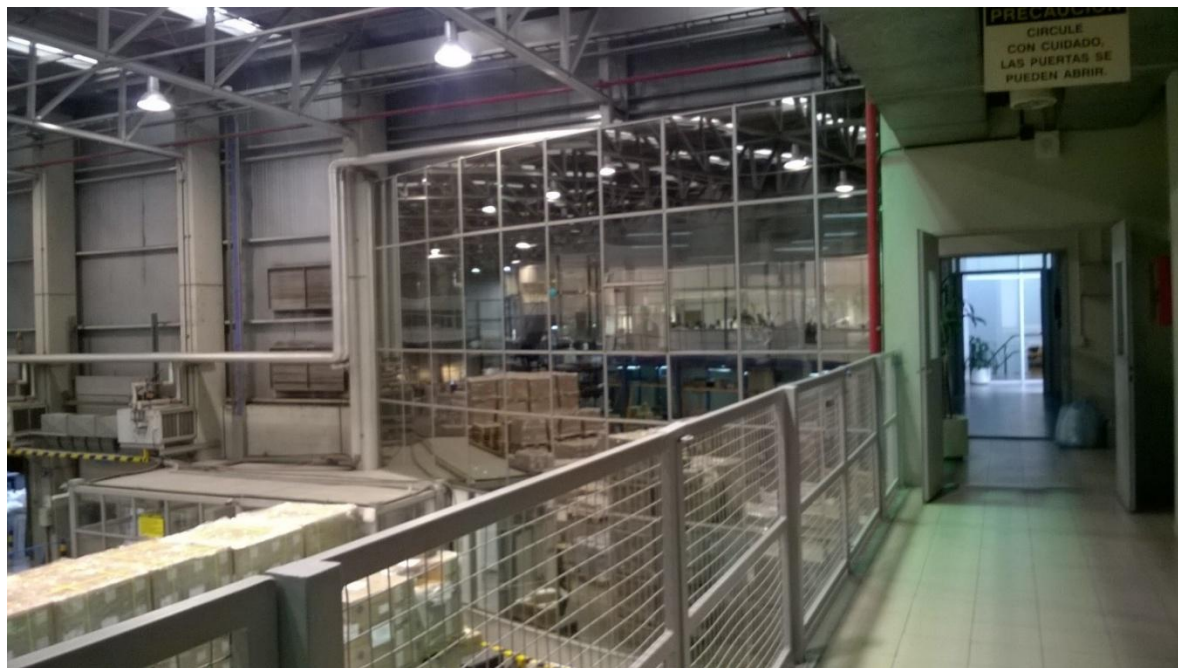

Vista del interior de la nave y acceso a oficinas

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo		
Prep. por: Daniel Prata/Daniel Herrero Fecha: 10/5/2018	Rev. por Daniel Herrero. Fecha: 12/05/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Vista del interior de la nave y acceso a oficinas



Vista del interior de la nave desde la planta alta

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Vista del interior de la nave desde la planta alta

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Vista del interior de la nave desde la planta alta



Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

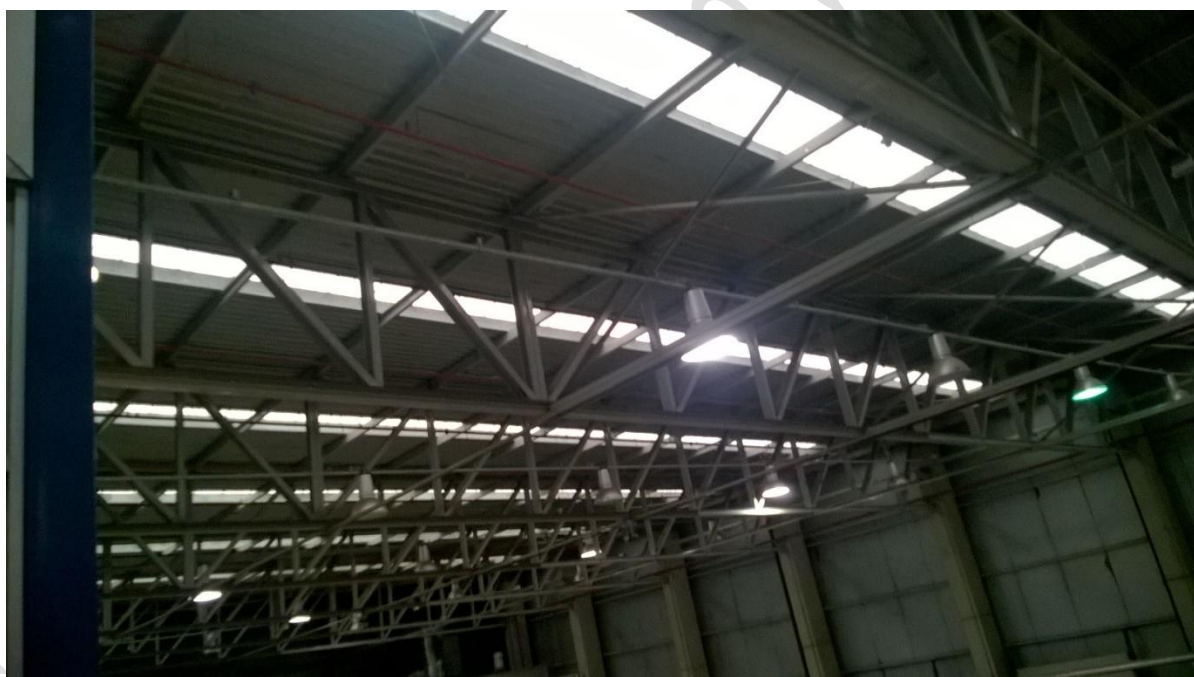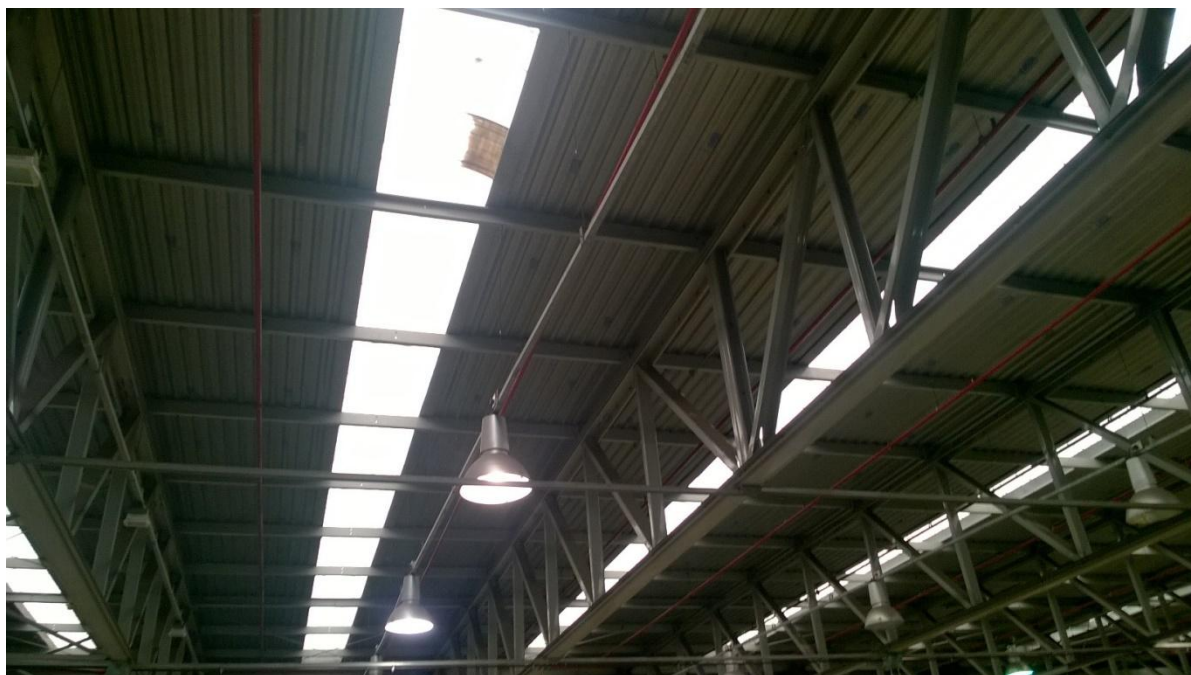

Vista del interior de la nave desde la planta alta

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES




Vista del interior de la nave y acceso a oficinas



Vista del interior de la nave y acceso a oficinas

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo		
Prep. por: Daniel Prata/Daniel Herrero Fecha: 10/5/2018	Rev. por Daniel Herrero. Fecha: 12/05/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

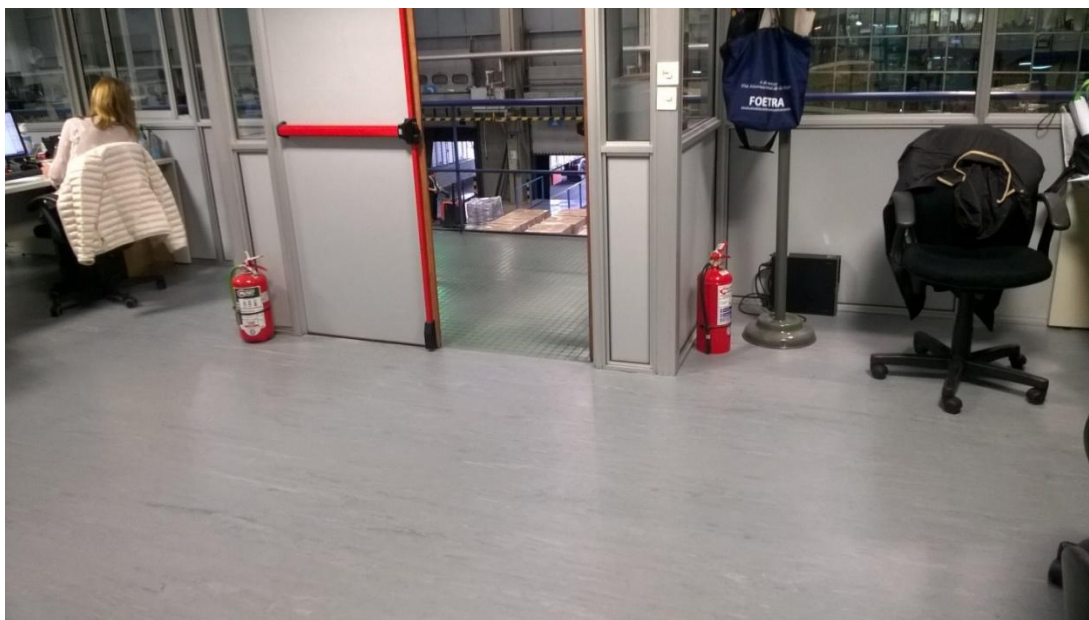

Sector Administración de Stock
Matafuegos ubicados en el piso (sin su soporte correspondiente y señalización y a la vista del personal)



Sector Administración de Stock
Canalización desprendida y con riesgo de caída sobre el personal

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018


Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Sector Administración de Stock
Toma de energía y red de datos en los puestos de trabajo

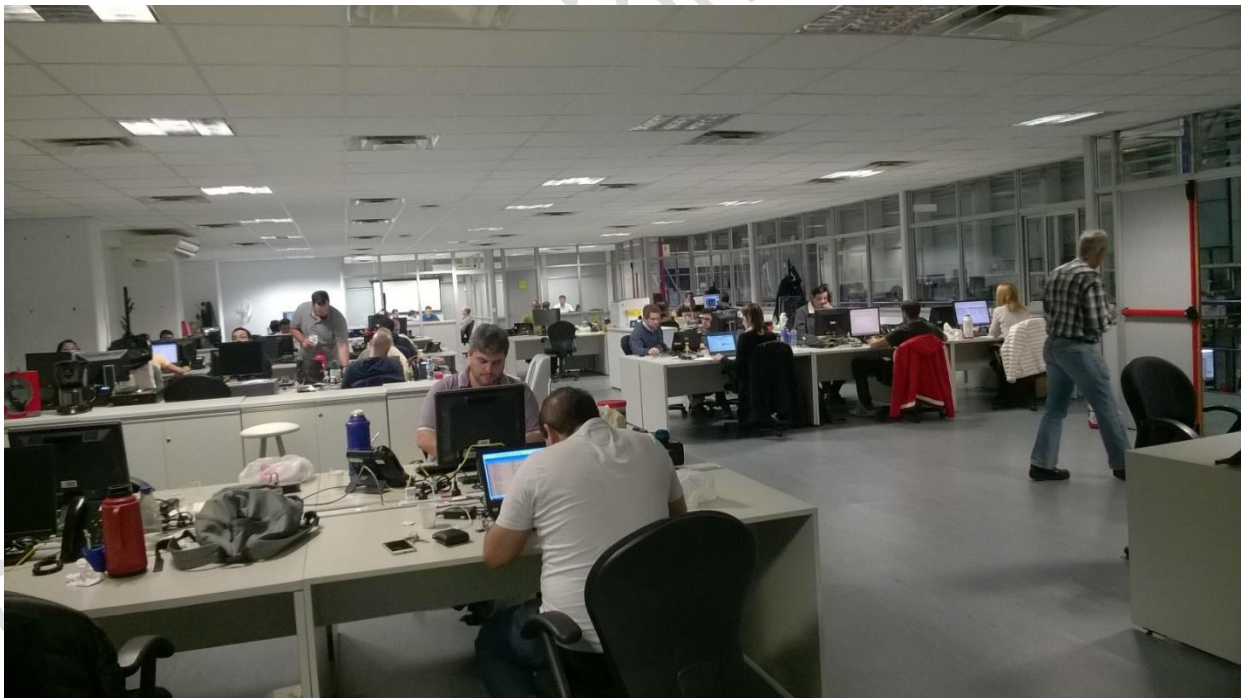


Sector Administración de Stock
Vista General

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo		
Prep. por: Daniel Prata/Daniel Herrero Fecha: 10/5/2018	Rev. por Daniel Herrero. Fecha: 12/05/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES




**Sector Centro Logístico
Acceso**

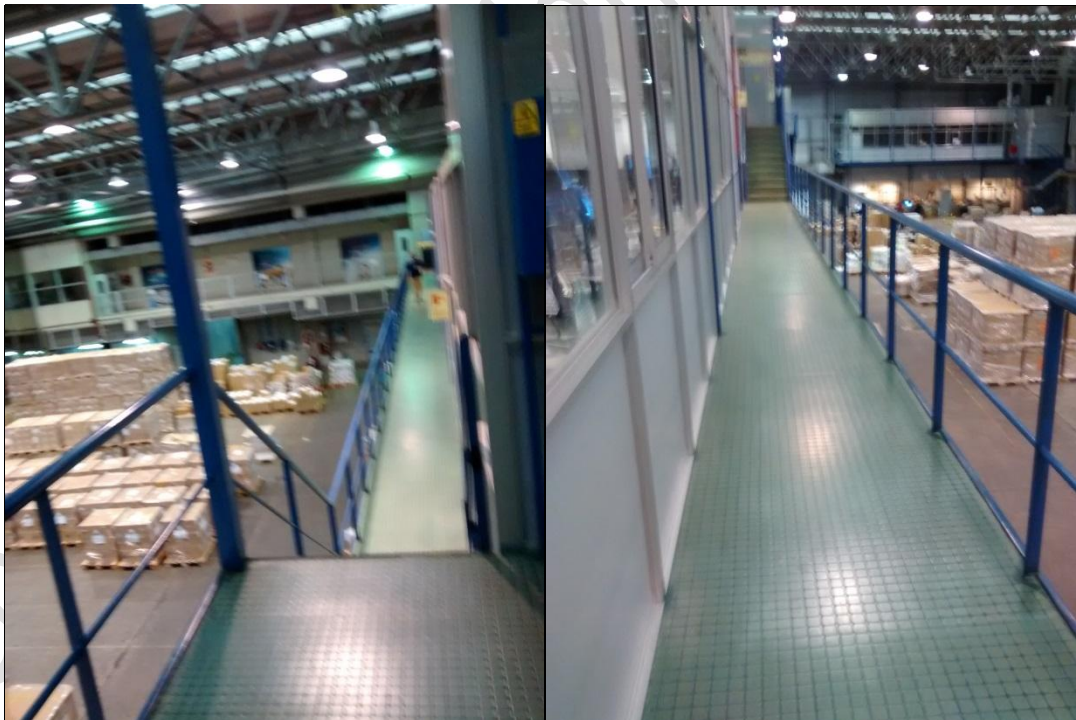

Pasillo acceso a oficinas

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo		
Prep. por: Daniel Prata/Daniel Herrero Fecha: 10/5/2018	Rev. por Daniel Herrero. Fecha: 12/05/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

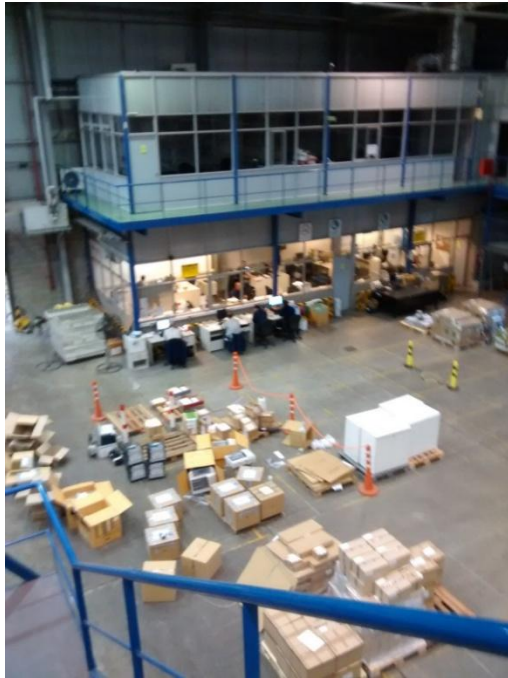

Puestos de trabajo planta baja



Protección contra incendio

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Nicho hidrante



**Sector Centro Logístico
Puestos de trabajo**

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Baños masculinos – Falta de cerámicos en la pared



Baños masculinos – Manchas de humedad en el techo

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo		
Prep. por: Daniel Prata/Daniel Herrero Fecha: 10/5/2018	Rev. por Daniel Herrero. Fecha: 12/05/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Comedor – Instalación eléctrica en mal estado de mantenimiento y con riesgo eléctrico



Comedor – Vista General

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Comedor – Mueble bajo mesada mal instalado




Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo		
Prep. por: Daniel Prata/Daniel Herrero Fecha: 10/5/2018	Rev. por Daniel Herrero. Fecha: 12/05/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Comedor – Techo en mal estado de mantenimiento y con goteras

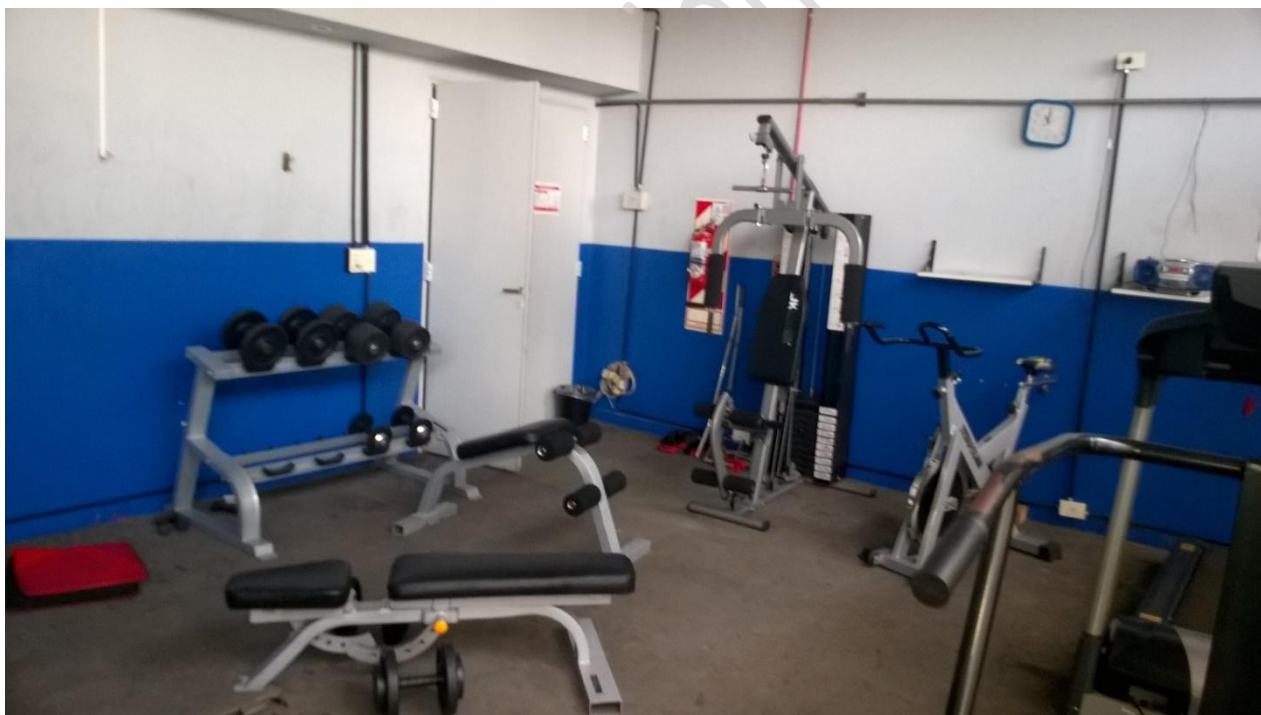

Zona de Gimnasio y acceso a azotea

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Azotea



Sala de máquinas ubicada frente al gimnasio

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018


Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Vía de escape
(Izq) Puerta trabada con precinto en planta baja – (Der) Puerta en planta alta

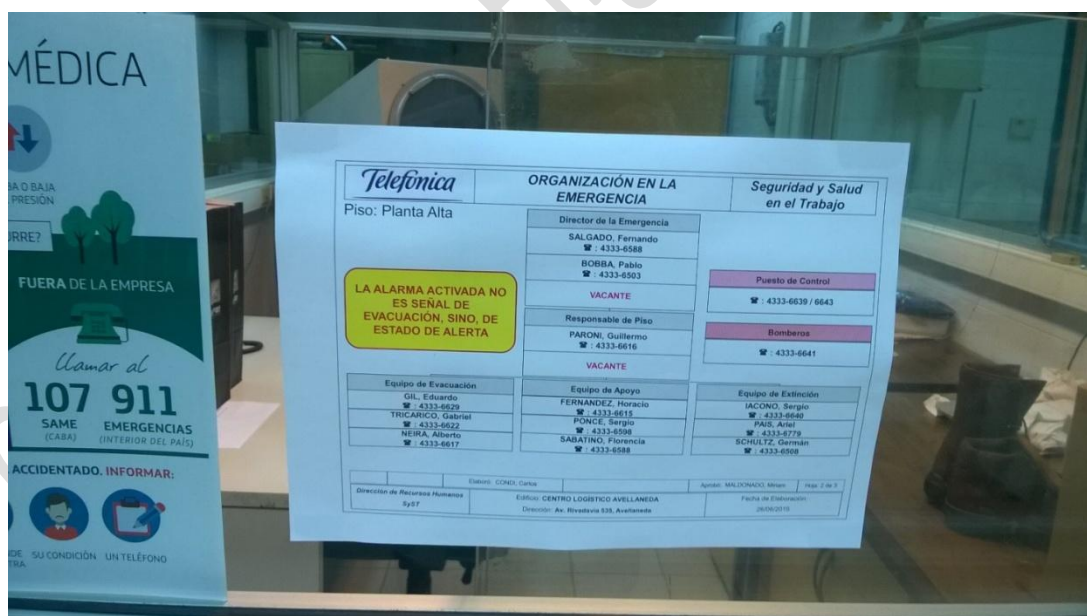

Laboratorio de Calidad – Organización en la emergencia

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo		
Prep. por: Daniel Prata/Daniel Herrero Fecha: 10/5/2018	Rev. por Daniel Herrero. Fecha: 12/05/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Laboratorio de Calidad – Evacuación



Laboratorio de Calidad – Puestos de trabajo

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Laboratorio de Calidad – Puestos de trabajo

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Laboratorio de Calidad – Puestos de trabajo

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Laboratorio de Calidad – Puestos de trabajo

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Laboratorio de Calidad – Puestos de trabajo

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Laboratorio de Calidad – Puestos de trabajo

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo		
Prep. por: Daniel Prata/Daniel Herrero Fecha: 10/5/2018	Rev. por Daniel Herrero. Fecha: 12/05/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES




Laboratorio de Calidad – Puestos de trabajo

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo		
Prep. por: Daniel Prata/Daniel Herrero Fecha: 10/5/2018	Rev. por Daniel Herrero. Fecha: 12/05/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Laboratorio de Calidad – Puestos de trabajo

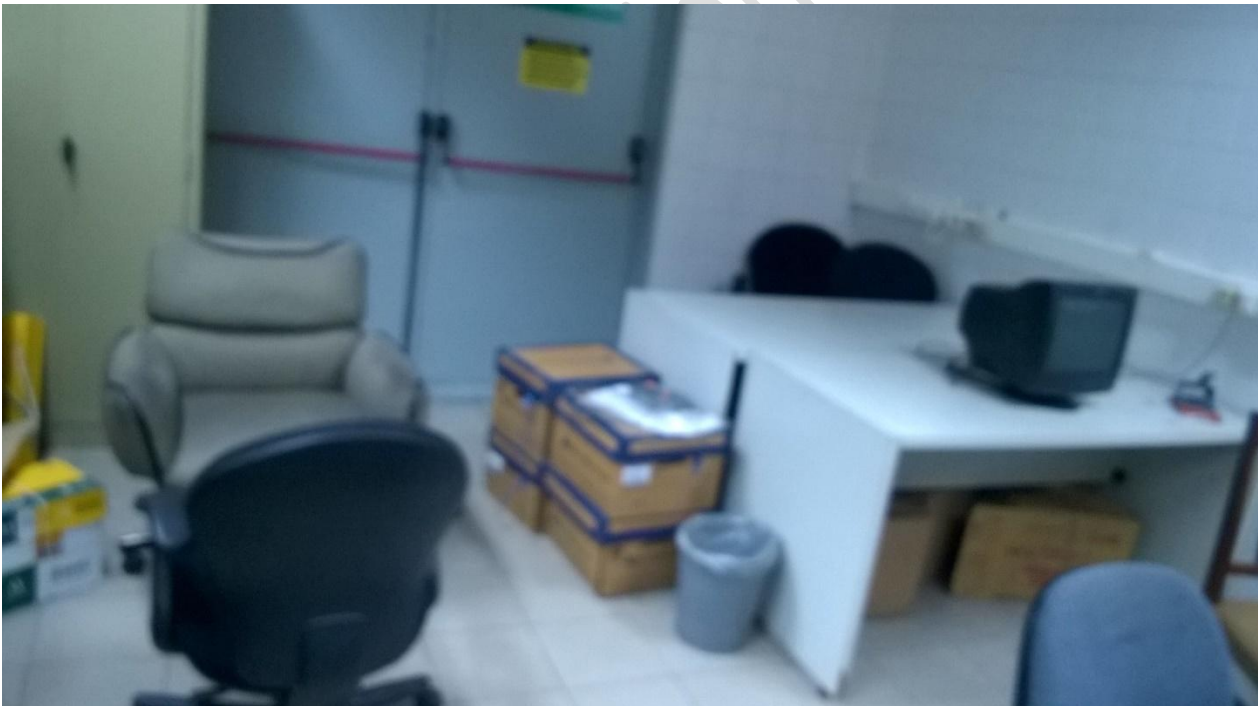

Laboratorio de Calidad – Puestos de trabajo y vías de escape obstruidas

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo		
Prep. por: Daniel Prata/Daniel Herrero Fecha: 10/5/2018	Rev. por Daniel Herrero. Fecha: 12/05/2018	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Oficina de la Dirección y acceso a sanitarios

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018


Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Puerta en condiciones incorrectas de apertura

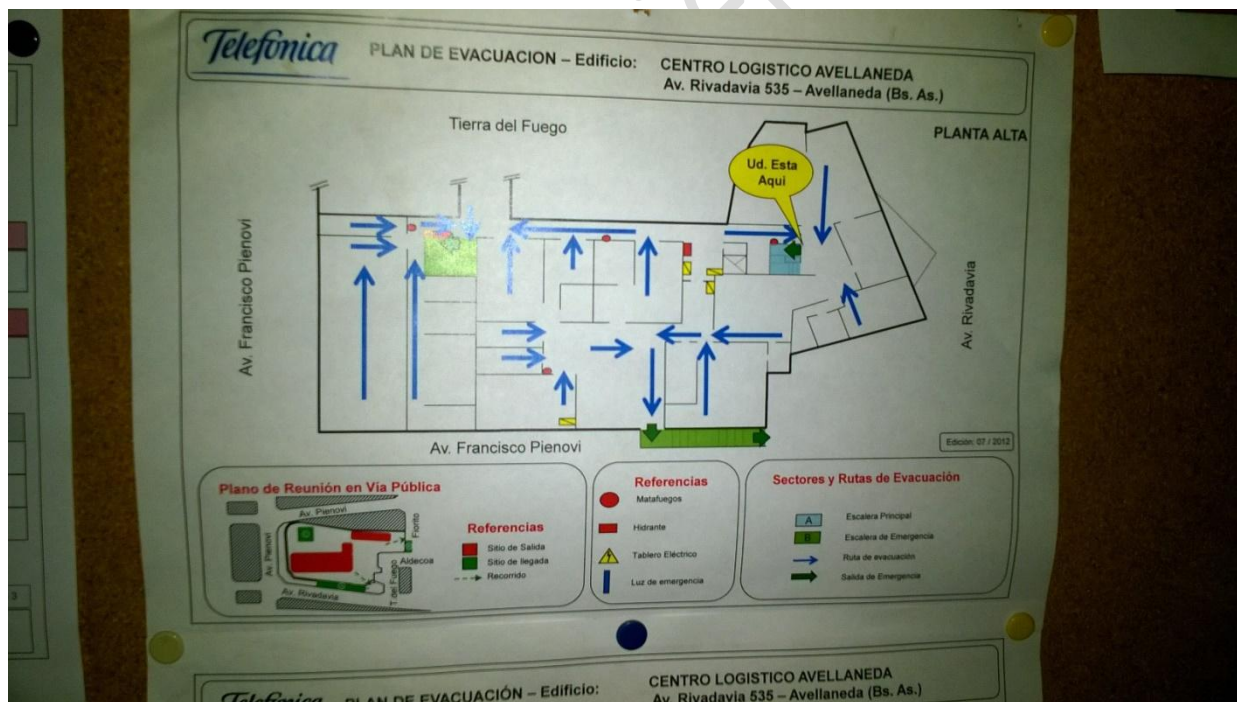

Plano de evacuación ubicado en pasillo de acceso a oficinas


Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

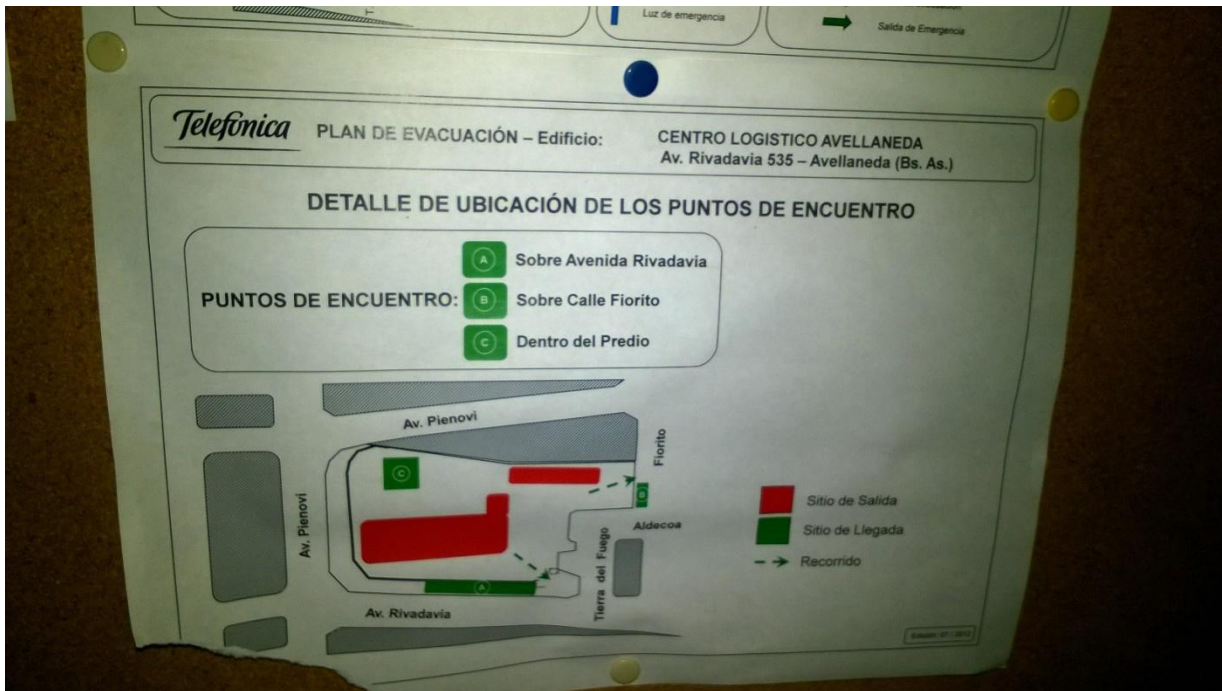

Plan de evacuación - Puntos de encuentro



**Acceso al Laboratorio de Calidad
Nicho hidrante y camilla de auxilio**

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo

Prep. por: Daniel Prata/Daniel
Herrero
Fecha: 10/5/2018

Rev. por Daniel Herrero.
Fecha: 12/05/2018

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Procedimiento ante caso de incendio



Barandas móviles para acceso de materiales a la planta alta