

INFORME EDIFICIO

Golf

(22/11/2018)

COMISIÓN DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

PROHIBIDA SU COPIA TOTAL O PARCIAL, SU DIFUSIÓN POR CUALQUIER
MEDIO SIN AUTORIZACIÓN DEL SINDICATO CEPETEL PERSONERÍA
GREMIAL 650.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

 Prep. por: Daniel Prata / Daniel
 Herrero
 Fecha: 24/11/18

 Rev. Por Daniel Herrero.
 Fecha: 24/11/18

 Versión: 0
 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

Lugar	Edificio Golf, Avenida Dorrego 2520 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tema	Observar condiciones de seguridad e higiene del edificio
Fecha y hora	22/11/18 –10:30 a 13:30 hs

Miembros participantes

Nombre	Área	Asistió
Daniel Herrero	CePETel Secretario Técnico CDC - Comisión de Hig y Seg	✓
Daniel Prata	CePETel Comisión de Hig y Seg	✓
Fernando Rivara	CePETel	✓
Gustavo Machuca	CePETel Vocal Seccional Buenos Aires	✓
Emiliano Gammeter	Telecom Argentina S.A.– Referente Salud Ocupacional	✓

Principales temas observados:
Edificio Golf
1) Introducción

Se realizó la visita de la Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de Trabajo del Sindicato CePETel de manera conjunta con referentes de Salud, Higiene y Seguridad de Telecom Argentina S.A al citado edificio con el objeto observar el estado general de higiene y seguridad de los puestos de trabajo de los representados por esta organización gremial, limitando su alcance lo que surgió de una simple inspección ocular en la recorrida en el mismo.

No se verificó el funcionamiento de las alarmas de evacuación ni de los detectores de humo ni de los sistemas de la red de incendio fija (nichos hidrantes) ni el estado de los extintores portátiles en cuanto a su carga y vencimientos, al igual que los sistemas de ventilación mecánica y/o aire acondicionado de confort.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

En el establecimiento se albergan equipos de telecomunicaciones, entre ellos de: comutación urbana, conmutación internacional, sistemas de radioenlaces fijos y móviles, sistemas de transmisión por fibra óptica, redes de datos, entre otros sistemas y redes.

El establecimiento contiene dos partes, el lado torre que se desarrolla hasta el piso 12 y conectado a este el lado industrial que alcanza hasta el piso 6. Ambas partes están conectadas a nivel de planta baja, y plantas 1, 3, 4, 5 y 6.

Al momento de la visita se detectó la presencia de un Grupo Electrónico externo instalado sobre la acera justo enfrente de Dorrego 2520.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO
--	---	-------------------------------

INFORME DE OBSERVACIONES
2) Ubicación

El Edificio se encuentra ubicado sobre la Avenida Dorrego 2520 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ingreso del personal es por el citado domicilio aunque también existe otra entrada, de escaso uso, por la Avenida Dorrego 2540 que constituye la salida de emergencia a la vía pública.



Plano de Ubicación

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Vista edificio Golf

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Entrada principal, Dorrego 2520



Entrada secundaria y salida de evacuación, Dorrego 2540

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Vista lado industrial



Vista lado industrial

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

3) Vías de escape

El edificio posee las entradas descriptas anteriormente.

Se observa:

➤ *Escalera principal*

Existe una única escalera, de 2 (dos) unidades de ancho, que conecta la planta baja, el entre piso y el resto de las 12 plantas.

➤ *Escalera de emergencia*

Existe una escalera de emergencia, de 2 (dos) unidades de ancho, que es externa y de metal entre la azotea del piso 6 lado industrial y el piso 12. El piso 7 tiene salida directa a esta azotea. Luego, la escalera de emergencia continua de manera interna y se ubica en la parte posterior del lado industrial hasta planta baja.

Por las características constructivas del edificio, el piso 2 lado torre carece de vinculación a la salida de emergencia y por lo tanto, esta planta solo tiene un medio de escape.

El entre piso posee una escalera propia que conduce a planta baja y constituye su segundo medio de escape.

➤ *Accesos discapacitados*

El establecimiento no cuenta con un acceso de estas características.

➤ *Presencia de planos de evacuación*

El edificio posee planos de evacuación en las plantas recorridas.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Escalera principal (vistas desde planta baja)


Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

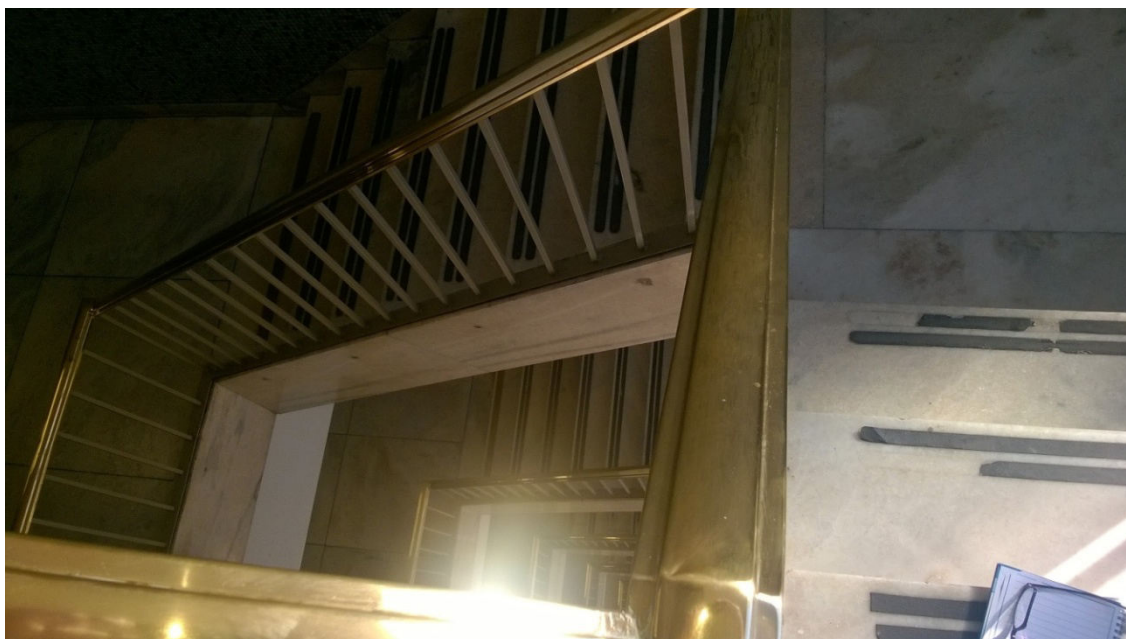

Escalera interna – vista desde el piso 11



Escalera interna – vista desde el piso 11

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Escalon roto en escalera principal (entre pisos 2 y 3)



Escalon roto escalera principal (entre pisos 1 y 2)

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Escalera de emergencia externa (pisos 8 al 12)

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Salida de emergencia externa sobre azotea (piso 7)



Ingreso a la escalera de emergencia (piso 7)

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18


Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Escalera de emergencia piso 7

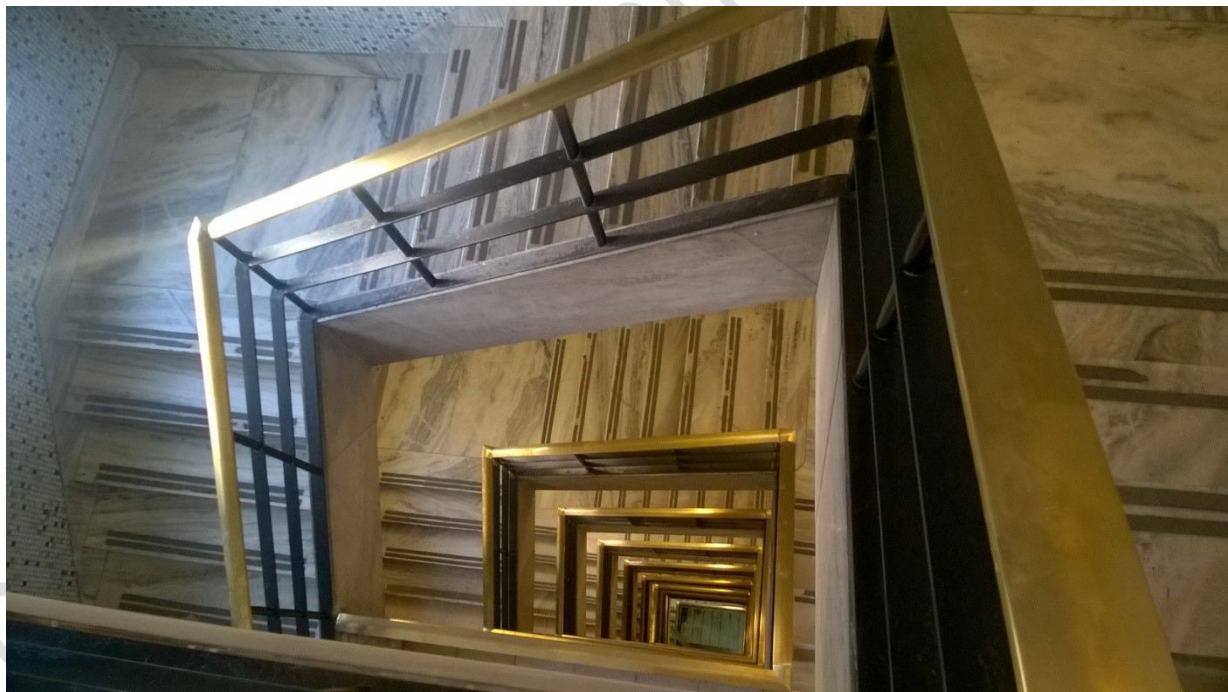

Escalera de emergencia piso 4

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Salida de emergencia hacia Dorrego 2540

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Plano evacuación piso 12



Plano evacuación piso 11

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Plano evacuación piso 10



Plano evacuación piso 09

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Plano evacuación piso 08



Plano evacuación piso 07

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Plano evacuación piso 06



Plano evacuación piso 05

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Plano evacuación piso 04



Plano evacuación piso 03

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Plano evacuación piso 02



Plano evacuación piso 01

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Plano evacuación entre piso



Plano evacuación planta baja

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

4) Ascensores

El establecimiento cuenta un sistema de transporte vertical el cual al momento de la visita no presentaba problemas de funcionamiento. No obstante, a menudo suelen salir de servicio uno o dos de ellos, con lo que se restringe la capacidad de transporte.

Dicho sistema cuenta con 4 (cuatro) ascensores que carecen de indicación de capacidad máxima aunque si cuentan con la oblea QR obligatoria exigible por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los ascensores están ubicados en el lado torre y conectan entre sí las distintas plantas del lado torre a excepción de el entre piso y el piso 12.

Del lado torre existe un montacarga para el transporte de equipos que no fue utilizado por esta comisión en su visita.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Cabina con oblea QR pero sin indicación de capacidad de personas máxima

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

5) Protección contra Incendio

Piso	Extintores			Red Fija		Vías de escape		
	ABC	BC	Ubicación	Nicho Hidrante	Ubicación	Esc ppal	Esc emerg	Observaciones
12		1	Salida de emergencia	0		Si	Si (externa)	
12		1	Ingreso al piso					
12	1		Salón principal					
12	1		Sala de refrigerio					
12	1		Frente a sanitarios					
11		1	Acceso por escalera principal	1	Acceso por escalera principal	Si	Si (externa)	
11	1		Lado tableros eléctricos					
11	3	1	Salón principal					
10		1	Acceso por escalera principal	1	Acceso por escalera principal	Si	Si (externa)	
10		1	Lado tableros eléctricos					
10	1	1	Salón principal					
9		1	Acceso por escalera principal	1	Acceso por escalera principal	Si	Si (externa)	
9		1	Lado tableros eléctricos					
9	3	1	Salón principal					
8		1	Acceso por escalera principal	1	Acceso por escalera principal	Si	Si (externa)	
8	1		Lado tableros eléctricos					
8			No se ingresa a salón principal					
7		1	Acceso por escalera principal	1	Acceso por escalera principal	Si	Si (externa)	La salida de emergencia se desarrolla sobre azotea hasta ingresar al lado industrial
7		1	Lado tableros eléctricos					
7	3		Salón principal					

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

Piso	Extintores			Red Fija		Vías de escape		
	ABC	BC	Ubicación	Nicho Hidrante	Ubicación	Esc 1	Esc 2	Observaciones
6		1	Acceso por escalera principal	1	Acceso por escalera principal	Si	Si (interna)	
6	4	1	Salón lado industrial	1	Salón lado industrial			
6	1		Salón lado torre					
6	1		Lado tableros eléctricos					
5		1	Acceso por escalera principal	1	Acceso por escalera principal	Si	Si (interna)	
5	4	2	Salón lado industrial	1	Salón lado industrial			
5	2	1	Salón lado torre					
5	1		Lado tableros eléctricos					
4	1		Acceso por escalera principal	1	Acceso por escalera principal	Si	Si (interna)	
4	2	1	Salón lado industrial	1	Salón lado industrial			
4	3		Salón lado torre					
4		1	Lado tableros eléctricos					
3		1	Acceso por escalera principal	1	Acceso por escalera principal	Si	Si (interna)	
3			No se ingresa a salón de equipos (lado industrial)		No se ingresa a salón de equipos (lado industrial)			
3	2		Salón lado torre					
3		1	Lado tableros eléctricos					

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

Piso	Extintores			Red Fija		Vías de escape		
	ABC	BC	Ubicación	Nicho Hidrante	Ubicación	Esc 1	Esc 2	Observaciones
2		1	Acceso por escalera principal	1	Acceso por escalera principal	Si		No tiene acceso a la escalera de emergencia
2			No se ingresa al lado industrial		No se ingresa al lado industrial			
2	4		Salón lado torre					
2	1		Lado ascensores					
2		1	Lado tableros eléctricos					
1		1	Acceso por escalera principal	1	Acceso por escalera principal	Si	Si (interna)	
1	1	1	Pasillo lado industrial	1	Pasillo lado industrial			
1	2	1	Salón lado torre					
1	1		Lado tableros eléctricos					
EP	2	1	Salón lado torre			Si		Posee otra escalera que la vincula internamente a planta baja
EP	1		Lado tableros eléctricos					
PB	1	1	Salón lado torre			Si		Posee otra escalera que la vincula internamente al entre piso
PB	1		Lado guardia					
PB		1	Lado escalera principal	1	Lado escalera principal			
PB	2		Ingreso al lado industrial					
PB			No se ingresa al lado industrial		No se ingresa al lado industrial			
1 SS	Sin Relevar					Sin Relevar		
2 SS	Sin Relevar					Sin Relevar		
Total	52	31		16				

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

6) *Espacios de trabajo*

➤ *Piso 12*

La única salida del salón principal hacia la escalera principal y de la emergencia se encuentra obstruida y no se respetan las 2 (dos) unidades de ancho de evacuación.

Se aprecia una alta cantidad de escritorios lo que hace intuir que no se cumplen con los 8 m² por puesto de trabajo que la reglamentación exige.

La planta posee piso técnico.

Se dispone de una sala de refrigerio para el personal.

El vidrio divisorio que conforma una separación entre el acceso a los sanitarios y sala de refrigerio del resto de la planta carece de señalización o barras que permitan detectar su presencia y puede ocasionar accidentes por impacto contra el mismo.

No se aprecia falta de iluminación y/o ventilación deficiente.

Esta planta no es alcanzada por los sistemas de transporte vertical.

Se aprecia la existencia de un botiquín (vacío) y una camilla de madera para transportar accidentados.

➤ *Piso 11*

La planta posee piso de goma.

Se dispone de una sala de refrigerio para el personal.

No se aprecia falta de iluminación y/o ventilación deficiente.

La planta cuenta con un Desfibrilador Automático Externo.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

➤ Piso 10

En el salón principal los pasillos de circulación no respetan las 2 (dos) unidades de ancho de evacuación.

Se aprecia una alta cantidad de escritorios lo que hace intuir que no se cumplen con los 8 m² por puesto de trabajo que la reglamentación exige.

La planta posee piso técnico en la zona de secretarías y piso de goma en el salón principal.

Se dispone de una sala de refrigerio para el personal.

No se aprecia falta de iluminación y/o ventilación deficiente.

➤ Piso 9

En el salón principal los pasillos de circulación no respetan las 2 (dos) unidades de ancho de evacuación.

Se aprecia una alta cantidad de escritorios lo que hace intuir que no se cumplen con los 8 m² por puesto de trabajo que la reglamentación exige.

La planta posee piso de goma.

Se aprecia la existencia de un botiquín

Se dispone de una sala de refrigerio para el personal cuya mesada está rota.

Varios puestos de trabajo poseen una instalación eléctrica precaria.

No se aprecia falta de iluminación y/o ventilación deficiente.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

➤ Piso 8

No se ingresa al salón principal (sectores de Capital Humano).

Del lado Cabildo se ubican los ex despachos del CTO que se observan sin ocupar.

Se dispone de una sala de refrigerio para el personal.

La planta cuenta con un Desfibrilador Automático Externo.

➤ Piso 7

En el salón principal los pasillos de circulación no respetan las 2 (dos) unidades de ancho de evacuación.

Se aprecia una alta cantidad de escritorios lo que hace intuir que no se cumplen con los 8 m² por puesto de trabajo que la reglamentación exige.

La planta posee piso técnico.

Se dispone de una sala de refrigerio para el personal.

No se aprecia falta de iluminación y/o ventilación deficiente.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

➤ Piso 6

Lado Torre

El salón principal se encuentra dividido por un vidrio lo que implica que el lado Guatemala posea una única vía de escape hacia la escalera principal y la de emergencia.

En el salón principal los pasillos de circulación no respetan las 2 (dos) unidades de ancho de evacuación.

Se aprecia una alta cantidad de escritorios lo que hace intuir que no se cumplen con los 8 m² por puesto de trabajo que la reglamentación exige.

La planta posee piso de goma.

Se dispone de una sala de refrigerio para el personal.

No se aprecia falta de iluminación y/o ventilación deficiente.

Lado Industrial

Se encuentra el Centro de Supervisión Nacional siendo el acceso a este ambiente de carácter restringido.

La planta posee piso de goma.

Se dispone de una sala de refrigerio propia para el personal de este sector.

No se aprecia falta de iluminación y/o ventilación deficiente.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

➤ Piso 5

Lado Torre

La planta posee piso de goma en el salón principal mientras que es piso técnico del lado secretarías.

Se dispone de una sala de refrigerio para el personal.

No se aprecia falta de iluminación y/o ventilación deficiente.

Lado Industrial

La planta posee piso de goma.

No se aprecia falta de iluminación y/o ventilación deficiente.

Al momento de la visita el espacio laboral se encontraba sin ocupar.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

➤ Piso 4

Lado Torre

La planta posee piso técnico.

Se dispone de una sala de refrigerio para el personal.

No se aprecia falta de iluminación y/o ventilación deficiente.

La planta cuenta los servicios de la posta médica y se dispone de un Desfibrilador Automático Externo.

Lado Industrial

La planta posee piso técnico.

No se aprecia falta de iluminación y/o ventilación deficiente.

La planta cuenta los servicios de la posta médica y se dispone de un Desfibrilador Automático Externo.

La rampa ubicada hacia la salida de emergencia carece de antideslizante.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

➤ Piso 3

Lado Torre

La planta posee piso técnico.

Se dispone de una sala de refrigerio para el personal.

No se aprecia falta de iluminación y/o ventilación deficiente.

En el salón principal los pasillos de circulación no respetan las 2 (dos) unidades de ancho de evacuación.

Lado Industrial

Se albergan equipos cuyo ambiente laboral no es objeto de esta comisión.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

➤ Piso 2

Lado Torre

La planta posee piso técnico.

Se dispone de una sala de refrigerio para el personal.

No se aprecia falta de iluminación y/o ventilación deficiente.

Lado Industrial

No hay acceso.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

➤ Piso 1

Lado Torre

La planta posee piso de goma.

Se dispone de una sala de refrigerio para el personal.

No se aprecia falta de iluminación y/o ventilación deficiente.

Los sanitarios masculinos presentan mal estado de mantenimiento en lo que respecta a inodoros. De los 3 (tres) que existen, uno permanece fuera de servicio mientras que los otros 2 (dos) están ubicados en habitáculos tales, que por sus reducidas dimensiones, no permiten su utilización de una manera cómoda e higiénica.

Lado Industrial

Se albergan equipos cuyo ambiente laboral no es objeto de esta comisión.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

➤ Entre Piso

Lado Torre

La planta posee piso de goma.

Se dispone de una sala de refrigerio para el personal.

No se aprecia falta de iluminación y/o ventilación deficiente.

Lado Industrial

No dispone de este espacio.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

➤ Planta Baja

Lado Torre

Se encuentra la guardia de seguridad del edificio.

Se dispone de un botiquín y un Desfibrilador Externo Automático.

La planta posee piso de goma.

Se dispone de una sala de refrigerio para el personal.

No se aprecia falta de iluminación y/o ventilación deficiente.

Lado Industrial

Se albergan equipos y el repartidor general de la central telefónica cuyos ambientes laborales no son objeto de esta comisión.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

7) Servicio de Medicinal Laboral

El establecimiento cuenta con Servicio de Medicina Laboral ubicado en piso 4.

Se dispone de:

- *Planta Baja: Desfibrilador Automático Externo y un botiquín en la guardia.*
- *Piso 4: Desfibrilador Automático Externo.*
- *Piso 8: Desfibrilador Automático Externo.*
- *Piso 11: Desfibrilador Automático Externo.*

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

8) *Provisión de agua*

El establecimiento cuenta con provisión de agua potable fría y caliente mediante dispenser ubicados en todas las salas de refrigerio.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

9) Sanitarios

Piso	Femenino			Masculino			
	Lavabos	Inodoros	Observaciones	Lavabos	Inodoros	Orinales	Observaciones
12	3	2	en buen estado	2	2	2	en buen estado
11	4	2	en buen estado	3	4	4	en buen estado
10	4	2	en buen estado	3	4	4	en buen estado
9	4	2	en buen estado	3	4	4	en buen estado
8	4	2	en buen estado	3	3	2	en buen estado
7	4	2	en buen estado	3	4	3	en buen estado
6	4	2	en buen estado	5	3	5	en buen estado
5	4	2	en buen estado	5	3	4	en buen estado
4	4	2	en buen estado	5	3	5	en buen estado
3	4	2	en buen estado	5	3	5	en buen estado
2	3	3	en buen estado (incluye baño discap)	5	2	4	en buen estado (incluye baño discap)
1	3	2	en buen estado (tiene 1 bidet)	5	3	4	Inodoros en mal estado, uno permanece fuera de uso y el resto carece de espacio suficiente para ser utilizados con comodidad.
PB	0	0		4	2	0	en buen estado
Entre Piso	3	2	en buen estado (incluye vestuario)	0	0	0	
1 SS	0	0		4	3	2	en regular estado (incluye 3 duchas)
2 SS			Sin relevar				Sin relevar
Total	48	27		55	43	48	

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

10) Ventilación

Los ambientes recorridos poseen ventilación mecánica y AA de confort. En el momento de la visita los ambientes tenían una temperatura agradable.

A excepción de la planta baja y el entre piso, la ventilación natural es posible a partir de la aperturas de ventanas.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

11) Iluminación

Se aprecia una buena iluminación en los ambientes visitados cuya composición es natural – excepto en el entre piso – y por luminarias.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

12) Clasificación de los residuos

Se realiza la clasificación de los residuos en todos los ambientes visitados.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

13) Resumen y conclusiones

No se evidenció que los puestos de trabajo de nuestros representados estuvieran expuestos a factores de riesgo como, ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Al no operar aparatos sometidos a presión, tampoco se encuentran expuestos a los que surjan de tal operación.

En cuanto a riesgo eléctrico, los artefactos que utilizan nuestros representados poseen conexión de Puesta a Tierra (PAT). No se conoce si las mediciones de PAT se realizan con la debida frecuencia a fin de garantizar la continuidad eléctrica en los valores adecuados.

En lo relativo a iluminación, aunque no se realizaron mediciones, se aprecia que es buena.

Al momento de la visita, los ambientes se presentan confortables en cuanto a aclimatación por lo cual no se realizan observaciones con relación al confort ni a la carga térmica.

El estado general de los sanitarios – salvo los del piso 1 masculinos – se observa en buenas condiciones y limpios.

Se observó que se realiza en el edificio clasificación de residuos.

En los ambientes laborales indicados en el punto 6 se observa el no cumplimiento de:

- Factor de ocupación de 8 m² por persona.
- 2 unidades de ancho de los pasillos de circulación en el salón principal.
- Obstrucción de la salida del salón principal (piso 12).

Aunque se disponen de planos de evacuación en los ambientes visitados, no se apreció la existencia de diagramas de actuación en la emergencia.

Los puestos de trabajo cuya alimentación de energía eléctrica se realiza con periscopios ubicados en el piso suelen poseer instalaciones eléctricas precarias y/o en mal estado. Un ejemplo de lo anterior es en el piso 9.

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Grupo Electrónico externo

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Hall de entrada y Desfibrilador Automático Externo

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Hall de entrada



Nicho hidrante en planta baja

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Entrada lado industrial planta baja



Sala refrigerio planta baja

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO
--	---	-------------------------------

INFORME DE OBSERVACIONES



Sala de refrigerio entre piso

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Nicho hidrante piso 1



Acceso a lado industrial piso 1


Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

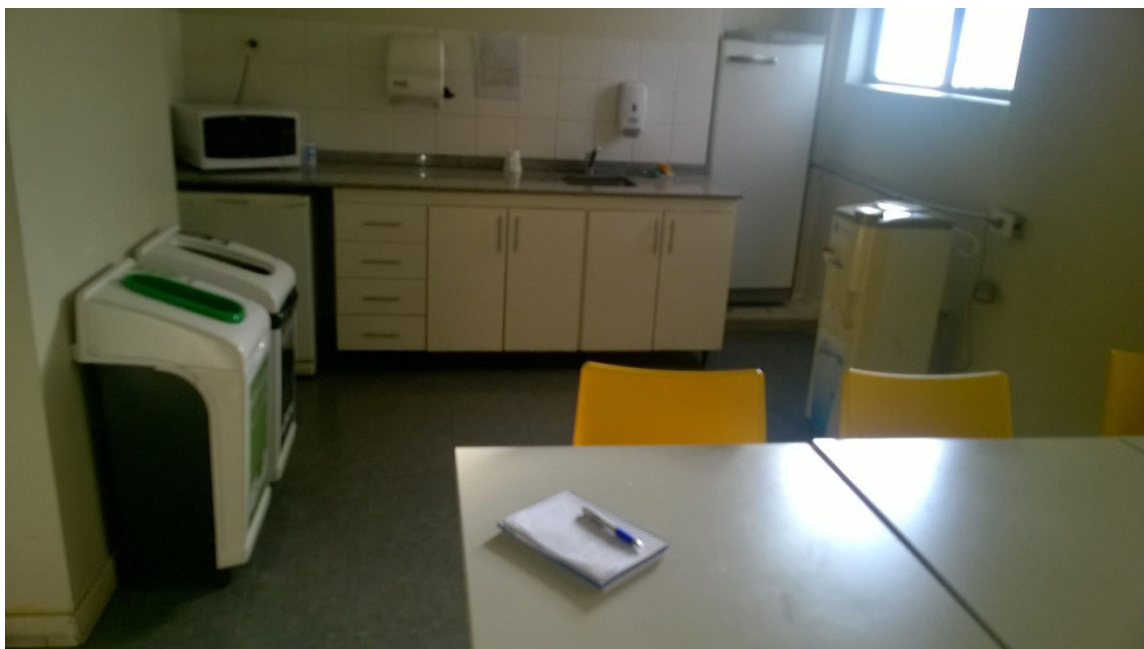

Sala de refrigerio piso 1



Hall de ascensores piso 1

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Salida de emergencia lado industria piso 1



Lado industrial piso 1

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO
--	---	-------------------------------

INFORME DE OBSERVACIONES



Nicho hidrante piso 2



Acceso lado industrial piso 2

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO
--	---	-------------------------------

INFORME DE OBSERVACIONES



Hall de ascensores piso 2



Sala de AA piso 2

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Sala de refrigerio piso 2



Nicho hidrante piso 3

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO
--	---	-------------------------------

INFORME DE OBSERVACIONES



Acceso lado industrial piso 3



Hall de ascensores piso 3

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18


Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Sala de refrigerio piso 3

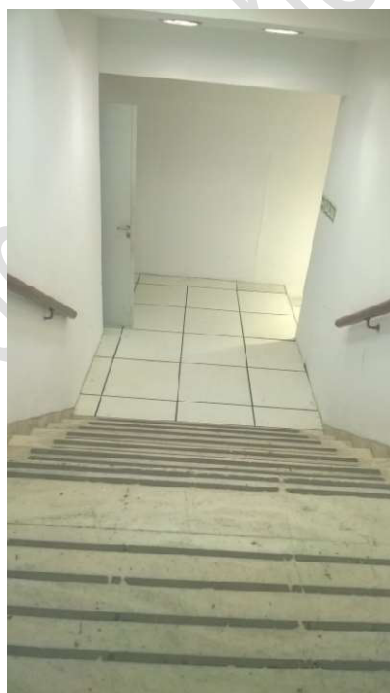

Acceso a salas de equipos lado industrial piso 3

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Hall de ascensores piso 4



Acceso a lado industrial y Desfibrilador Automático Externo piso 4

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Ingreso a Servicio de Medicinal Laboral



Nicho hidrante y tabla de auxilio piso 4

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Salida de emergencia lado industrial piso 4



Sala de refrigerio piso 4

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Terraza piso 4



Vista pisos 4, 5 y 6 lado industrial

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Vista pisos 4, 5 y 6 lado industrial y lado torre

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Nicho Hidrante piso 5



Oficina Informática piso 5

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Acceso al lado industrial piso 5



Sala refrigerio piso 5

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO
--	---	-------------------------------

INFORME DE OBSERVACIONES



Hall de ascensores piso 5

Comisión de Higiene y Seguridad


Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

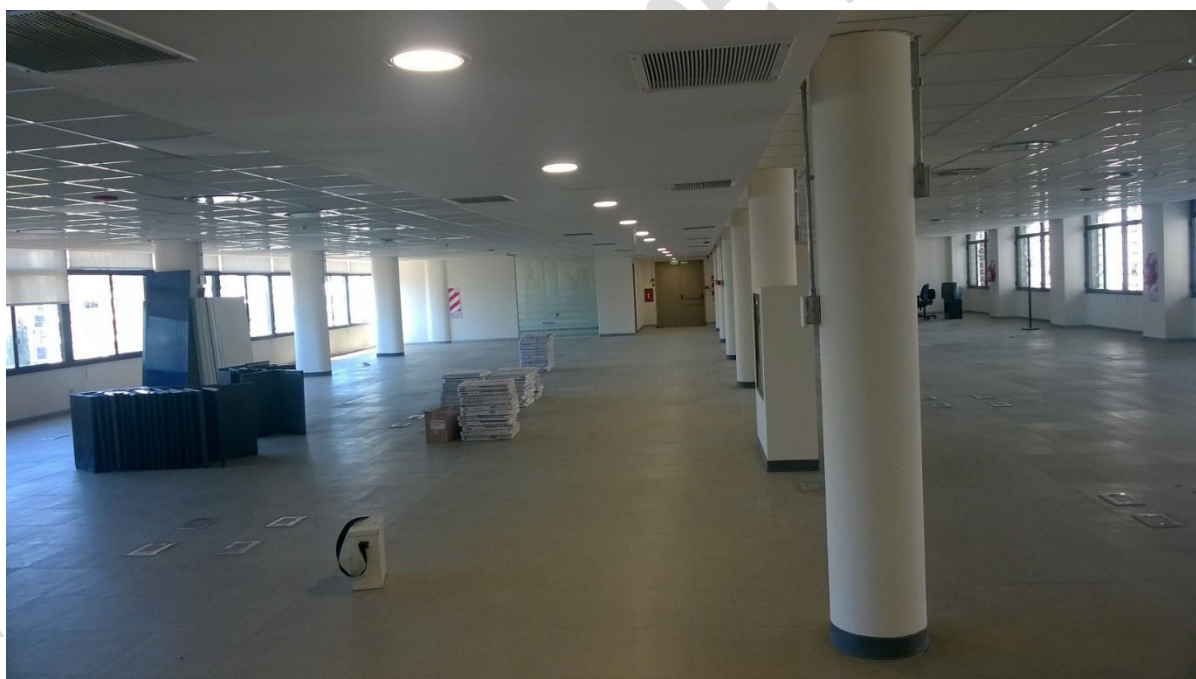

Piso 5 (lado industrial)

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Piso 5 (lado industrial)

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18


Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Salida de emergencia lado industrial piso 5

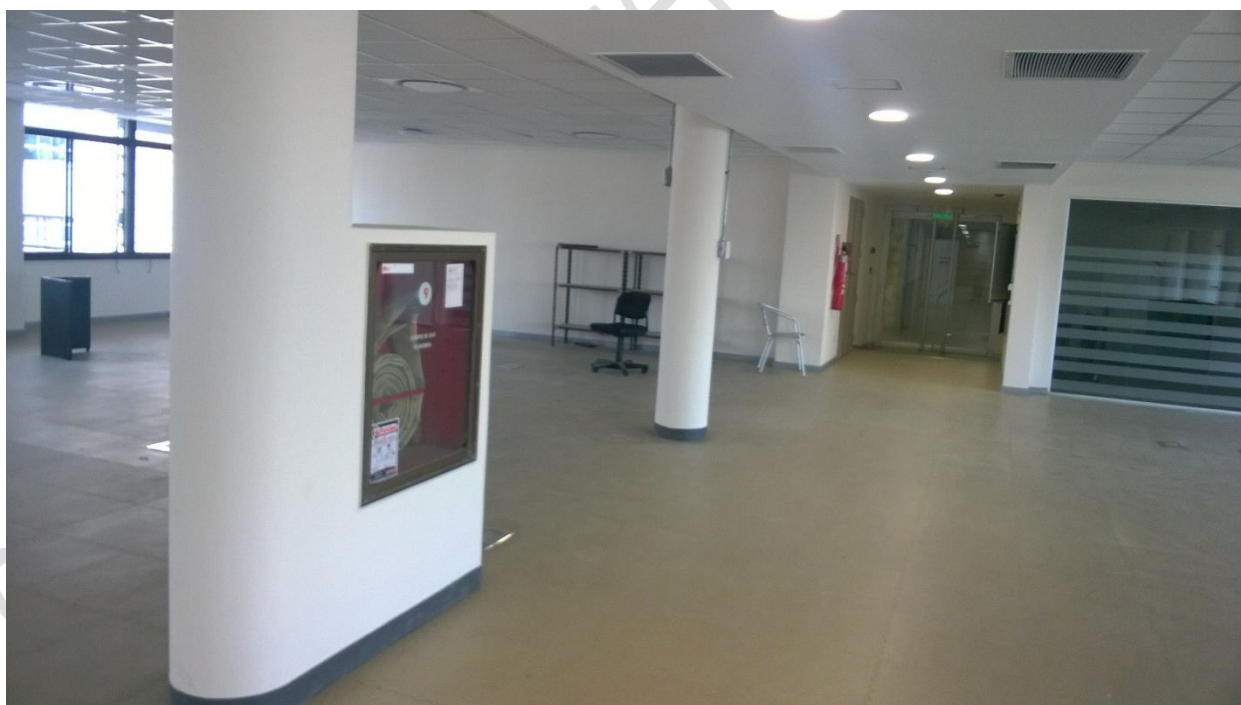

Lado industrial piso 5

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Nicho hidrante piso 6



Acceso a lado industrial piso 6

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Salida de emergencia lado industrial piso 6



Sala de refrigerio lado industrial piso 6

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18


Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Hall de ascensores piso 6

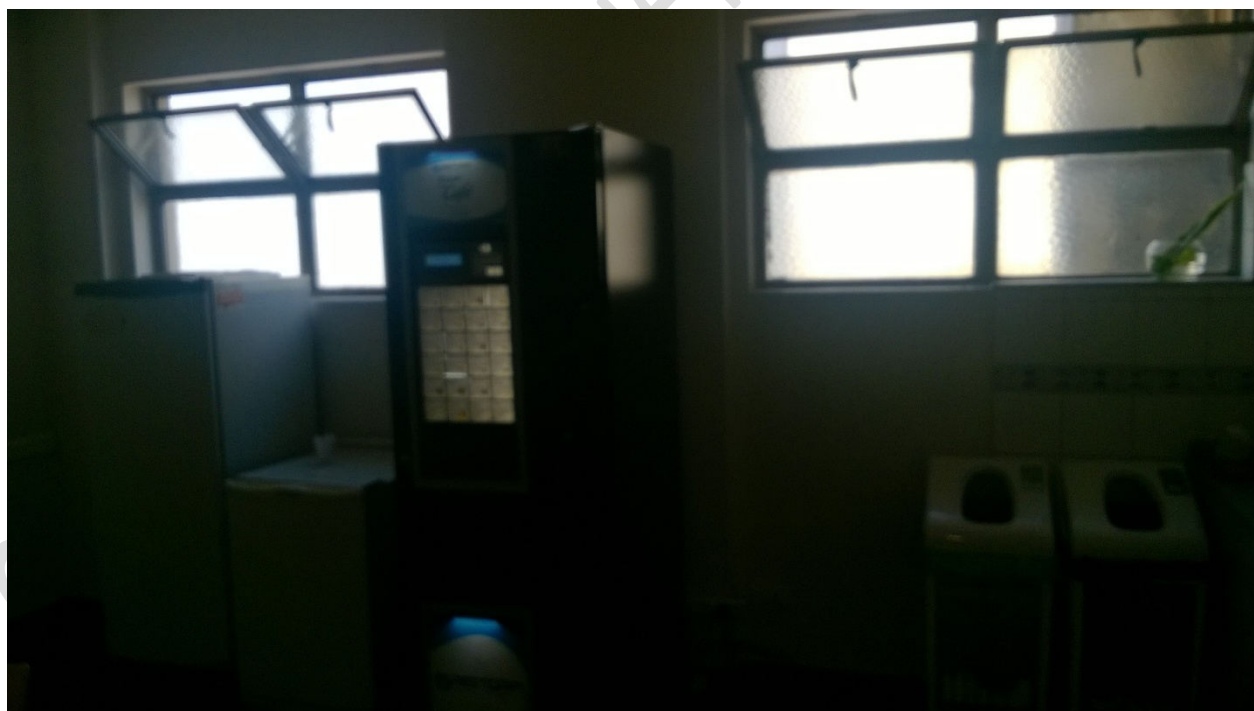

Sala de refrigerio piso 6

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18


Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Nicho hidrante piso 7

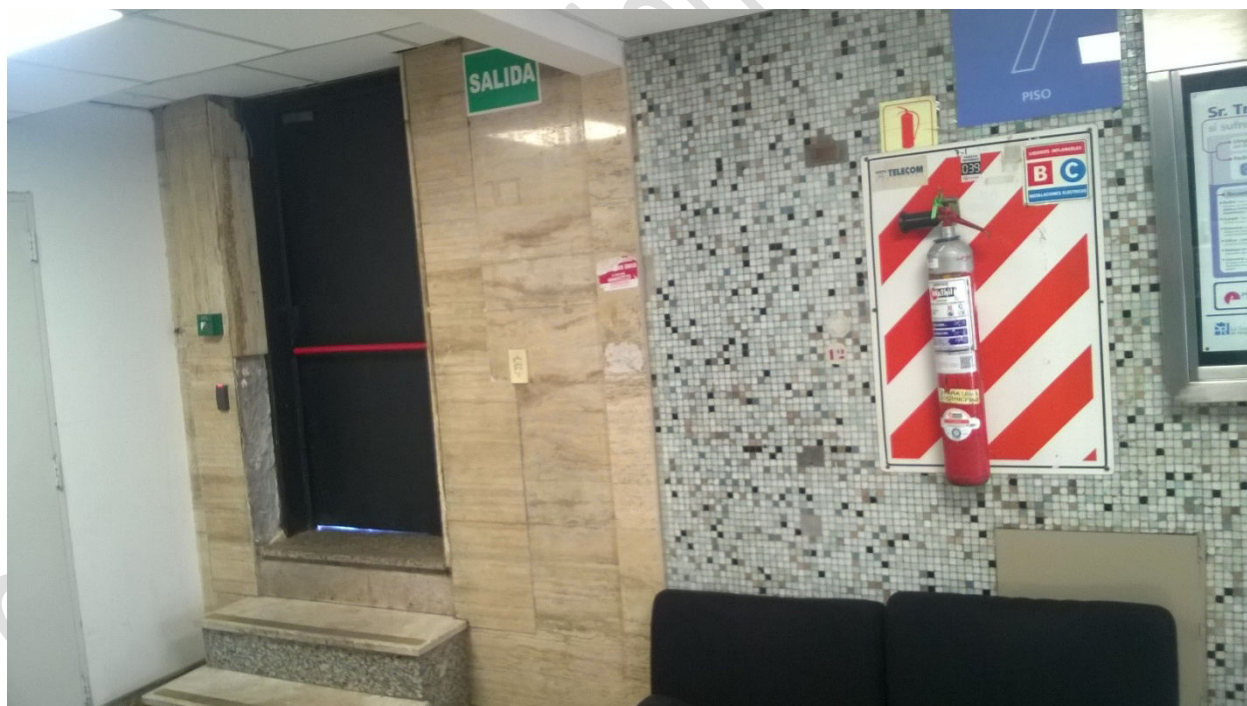

Salida de emergencia piso 7

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO
--	---	-------------------------------

INFORME DE OBSERVACIONES



Sala de refrigerio piso 7



Hall de ascensores piso 7

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Salida de emergencia, plano de evacuación y Desfibrilador Externo Automático piso 8



Nicho hidrante piso 8

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Hall de ascensores piso 8



Sala refrigerio piso 8

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Nicho Hidrante piso 9



Salida de emergencia y plano de evacuación piso 9

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Sala de refrigerio piso 9



Sala de refrigerio piso 9 – Mesada rota

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Hall de acceso a ascensores - piso 9



Instalación eléctrica precaria - piso 9

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Nicho Hidrante piso 10



Salida de emergencia y plano de evacuación piso 10

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Sala de refrigerio piso 10



Hall de acceso a ascensores piso 10

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Nicho Hidrante evacuación piso 11



Salida de emergencia, plano de evacuación y Desfibrilador Externo Automático piso 11

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO
--	---	-------------------------------

INFORME DE OBSERVACIONES



Sala de refrigerio piso 11



Hall de acceso a ascensores piso 11


Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18

Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES

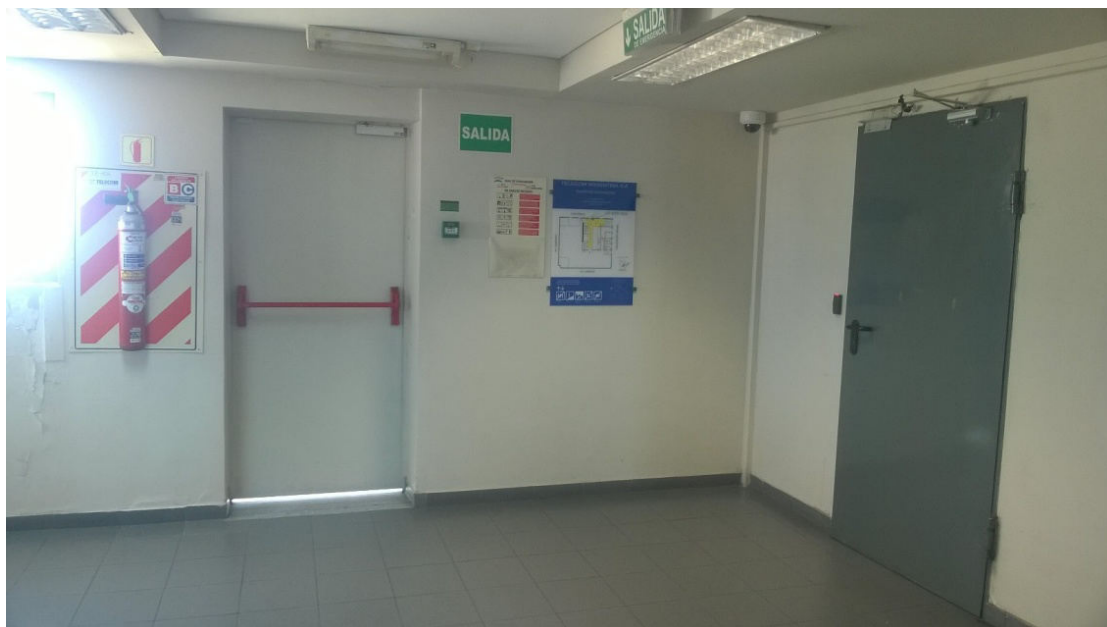

Ingreso al piso y salida de emergencia piso 12



Acceso a la azotea piso 12

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Sala Tableros de AA piso 12



Sala tableros eléctricos piso 12

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Sala Telefonía piso 12



Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18


Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Acceso a sanitarios piso 12

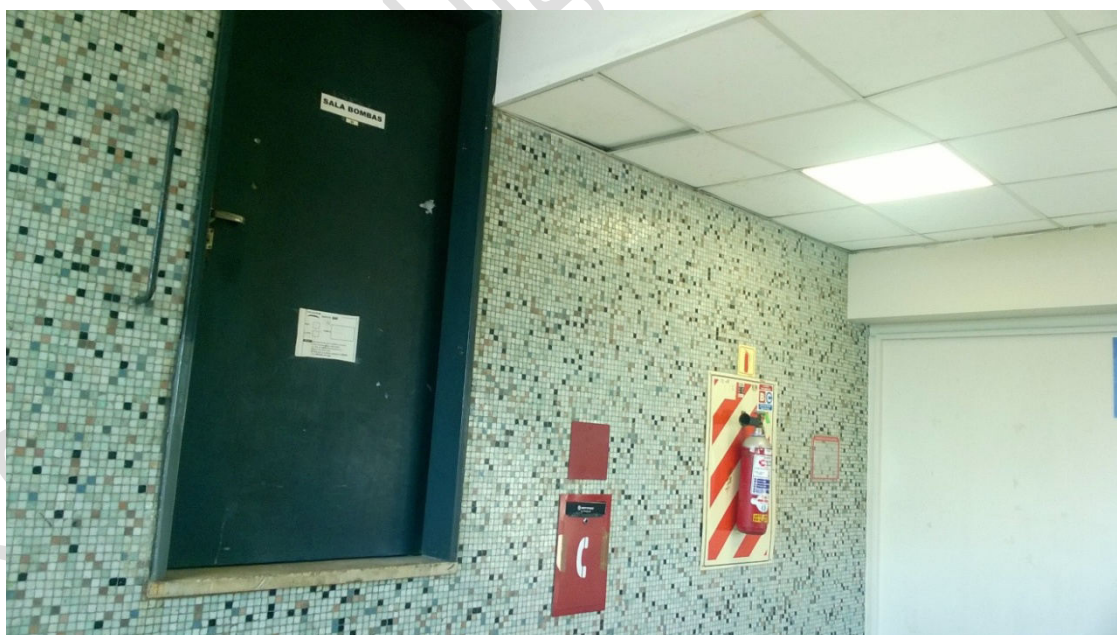

Acceso a sala de bombas piso 12

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo

Prep. por: Daniel Prata / Daniel
Herrero
Fecha: 24/11/18


Rev. Por Daniel Herrero.
Fecha: 24/11/18

Versión: 0
Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Ingreso al piso 12

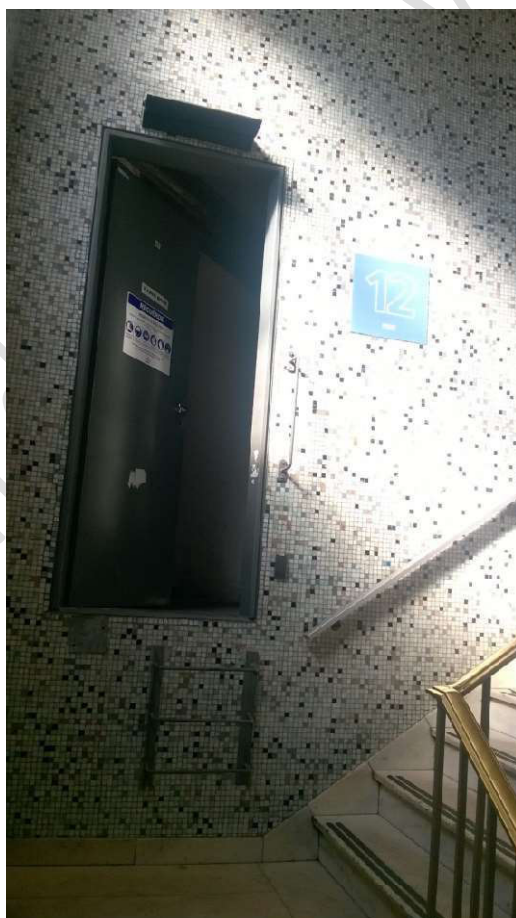


Acceso a Radio Base

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Sala Refrigerio piso 12

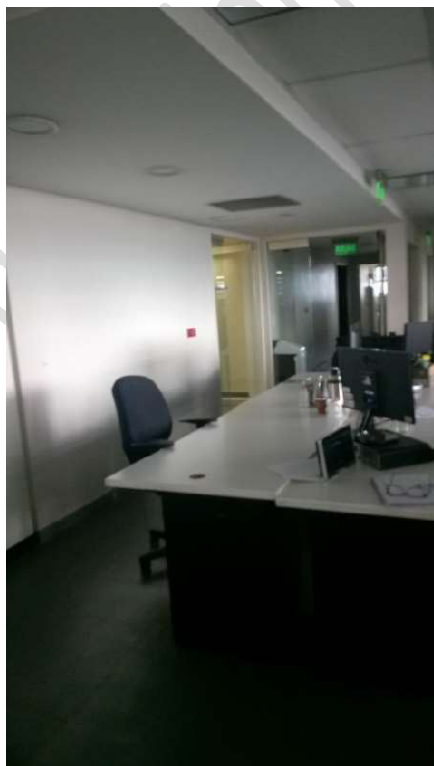


Piso 12 - Salida del salón principal obstruida con escritorios

Comisión de Salud, Higiene y Seguridad en el Medio Ambiente de trabajo		
Prep. por: Daniel Prata / Daniel Herrero Fecha: 24/11/18	Rev. Por Daniel Herrero. Fecha: 24/11/18	Versión: 0 Rectificada: NO

INFORME DE OBSERVACIONES



Piso 12 - Pasillos de circulación con menos de 2 (dos) unidades de ancho

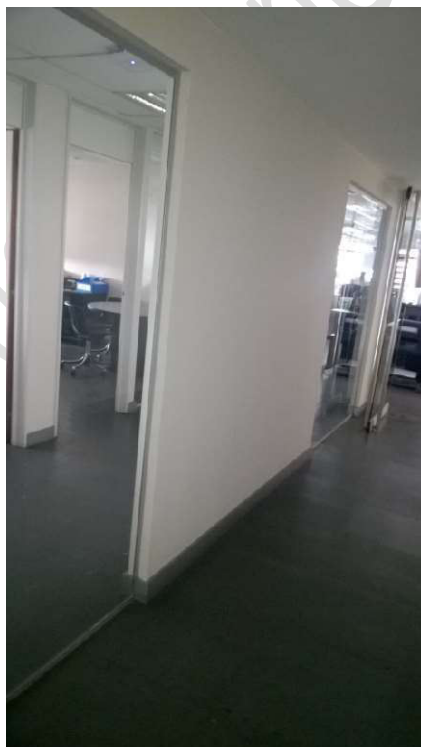

Piso 12 - Vidrios separadores que carecen de señalización para alertar su presencia